


Universal Temperaturanzeige mit Sensor 40 - 120°C, 12 Volt, Ø 52 mm

Armaturenbeleuchtung (Klemme 58)

Zündung (Klemme 15)

Temperatursensor

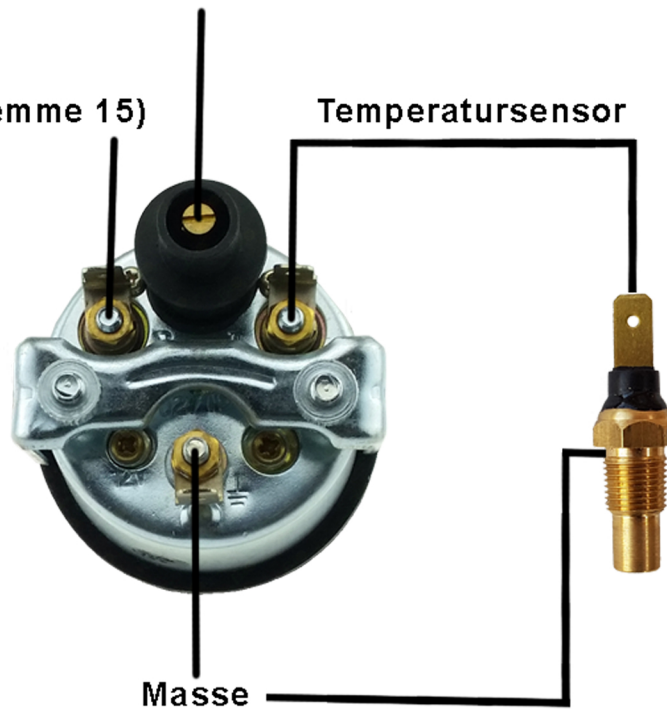

Masse

Schließen Sie zuerst alle Kabel wie oben dargestellt an.

Anschluss B = Zündung (Plus)

Anschluss \perp = Masse (Minus)

Anschluss T = Temperatursensor